



HANDLEIDING - MODE D'EMPLOI - MANUAL

PROTECT420 (829000042)

Automatische lashelm
Casque de soudage automatique
Automatic welding helmet

- NL** P.02 Gelieve te lezen en voor later gebruik bewaren
- FR** P.04 Veuillez lire et conserver pour consultation ultérieure
- EN** P.06 Please read and keep for future reference



AANDACHT!

Lees deze instructies alvorens deze zelfverduisterende zonne-lashelm te gebruiken. De efficiëntie van dit product zal aan uw vereisten niet voldoen als het niet volgens deze instructies gebruikt en onderhouden wordt.

1 Omschrijving

- De zelfverduisterende zonne-lashelm biedt een bescherming van de lasser tegen ultraviolet en infraroodemissies.
- De zeer korte schakeltijd voorkomt oogflitsen en ooglestels.
- De schaduw van de lens kan volgens de lasstroom aangepast worden.
- Het automatische regelsysteem kan laslicht onderscheiden van zonlicht.
- De zonnecel kan energie leveren van laslicht of zonlicht.
- Zonder externe stroomvoorziening kan de lithiumbatterij twee jaar lang energie leveren.
- De helm is heel gemakkelijk te gebruiken. Het is niet nodig deze uit te schakelen wanneer u niet last, en de helm staat in slaapstand. Zodra u begint met lassen, wordt de lashelm automatisch weer ingeschakeld.

2 Toepassingsgebied

Deze lashelm is geschikt voor bijna alle soorten lassen, maar biedt geen bescherming bij laserlassen.

3 Technische specificaties

Model	PROTECT420
Lichte toestand	DIN4
Donkere toestand	DIN9-13
Schakeltijd	< 1/10.000 sec bij kamertemperatuur
Afmetingen patroon	110 x 90 x 8 mm
Zichtveld	92 x 42 mm
Gevoeligheid	Intern, traploze instelling
Vertragingstijd	Intern, traploze instelling 0,15 s ~ 0,80 s
Instelling verduistering	Intern en traploos
Sensoren	2
Capaciteit TIG	> 5 A
Stroomvoorziening	Li-Mn batterij & zonnecel
Bescherming UV & IR	Tot de kleur 16
Optische klasse	1/1/1/2
Gewicht	430 g

4 Voor gebruik

- Controleer voor het lassen dat de helm in goede staat is, en dat de bescherm lens geïnstalleerd is. Gebruik de lashelm nooit zonder bescherm lens, anders kan het filterglas beschadigd worden.
- Selecteer de schaduw met de schaduwregelaar volgens de lasstroom.
- Plaats de helm op uw hoofd en stel de hoofdband in met de regelknop, voor een stevige en comfortabele aanpassing.

5 Na gebruik

- Controleer na het lassen de bescherm lens. Als deze vuil is met stof, maak ze schoon met een zachte doek of met een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen ruwe doek of papier.
- Bescherm de helm tegen damp en opspattend water.

6 Aanbevolen kleurnummers voor elektrisch booglassen en boogsnijden

Aanbevolen kleurnummers ¹⁾ voor booglassen														
Lasproces	Stroomsterkte in ampère (A)													
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
Gecoate elektrode	[Hatched]			9	10	11	12	13	14					
MIG - Zware metalen ²⁾	[Hatched]				10	11	12	13	14					
MIG - Lichte legeringen	[Hatched]				10	11	12	13	14	15				
TIG - Alle metalen en legeringen	[Hatched]	9	10	11	12	13	14	[Hatched]						
MAG	[Hatched]				10	11	12	13	14	16				
Boog-lucht snijden	[Hatched]						10	11	12	13	14	15		
Plasma snijden	[Hatched]					11	12	13	[Hatched]					
Microplasma booglassen	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		

1) Volgens de gebruiksomstandigheden. Het volgende hogere of lagere nummer kan gebruikt worden.

2) Het woord 'zware metalen' wordt gebruikt voor staal, staallegeringen, koper en zijn legeringen, enz.

Nota : De gearceerde gebieden komen overeen met de bereiken waar de lasbewerking gewoonlijk niet gebruikt worden in de huidige praktijk van handmatig lassen.


AVERTISSEMENT !

Avant d'utiliser ce casque de soudage solaire auto-obscurecissant, vous devez lire ces instructions. L'efficacité de ce produit ne peut pas rencontrer vos exigences s'il n'est pas utilisé ou entretenu selon ces instructions.

1 Description

- Le casque de soudage solaire auto-obscurecissant procure une protection du soudeur contre les ultraviolets et les émissions infrarouges.
- Le temps de réponse très court évite les flashes oculaires et les blessures aux yeux.
- La teinte de la lentille peut être réglée en fonction du courant de soudage.
- Le système de contrôle automatique peut distinguer la lumière de soudage de la lumière naturelle.
- La cellule solaire peut fournir de l'énergie à partir de la lumière de soudage ou de la lumière naturelle.
- Sans alimentation externe, la pile au lithium peut fournir de l'énergie pour deux ans.
- Le casque est très facile à utiliser. Il n'est pas nécessaire de l'éteindre quand vous ne soudez pas, et le casque se met en veille. Quand vous commencez à souder, il se rallume automatiquement.

2 Champ d'application

Ce casque de soudage convient pour presque tous les types de soudage, mais n'offre pas de protection en cas de soudage au laser.

3 Spécifications techniques

Modèle	PROTECT420
État clair	DIN4
État sombre	DIN9-13
Temps de réponse	< 1/10.000 sec à température ambiante
Dimensions cartouche	110 x 90 x 8 mm
Visière	92 x 42 mm
Sensibilité	Interne, réglage en continu
Temps de réaction	Interne, réglage en continu 0,15 s ~ 0,80 s
Réglage de la teinte	Interne et en continu
Capteurs	2
Capacité TIG	> 5 A
Alimentation électrique	Pile Li-Mn & cellule solaire
Protection UV & IR	Jusqu'à la teinte 16
Classe optique	1/1/1/2
Poids	430 g

4 Avant utilisation

- Avant de commencer à souder, vérifiez le bon état du casque et si la lentille de protection est installée. N'utilisez jamais le casque sans lentille de protection, au risque d'endommager le filtre.
- Sélectionnez la teinte au moyen du bouton de réglage, en fonction du courant de soudage.
- Mettez le casque et ajustez le serre-tête avec le bouton de réglage pour un réglage ferme et confortable.

5 Après utilisation

- Après le soudage, vérifiez la lentille de protection. Si elle est salie par de la poussière, nettoyez-la avec un chiffon doux ou avec un détergent doux. N'utilisez pas de chiffon ou de papier rugueux.
- Protégez le casque de la vapeur et des éclaboussures d'eau.

6 Numéros de teinte recommandés pour le soudage et le gougeage à l'arc électrique

Numéros de teinte recommandés ¹⁾ pour le soudage à l'arc	
Type de soudage	Intensité de courant en ampères (A)
	0.5 2.5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450 1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500
Électrode enrobée	 9 10 11 12 13 14
MIG - Métaux lourds ²⁾	 10 11 12 13 14
MIG - Alliages légers	 10 11 12 13 14 15
TIG - Tous métaux et alliages	 9 10 11 12 13 14 
MAG	 10 11 12 13 14 16
Gougeage arc-air	 10 11 12 13 14 15
Découpe plasma	 11 12 13 
Soudage à l'arc micro plasma	2.5  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
	0.5 2.5 10 20 40 80 125 175 225 275 350 450 1 5 15 30 60 100 150 200 250 300 400 500

1) En fonction des conditions d'utilisation. Le numéro suivant supérieur ou inférieur peut être utilisé.

2) Le terme 'métaux lourds' s'applique aux aciers, alliages d'acier, au cuivre et à ses alliages, etc.

Remarque : Les zones hachurées correspondent aux plages où les opérations de soudage ne sont généralement pas utilisées dans la pratique courante du soudage manuel.



WARNING!

Before use this solar auto-darkening welding helmet, it is necessary to read these instructions. The performance of this product may not meet your need if it is not used or maintained according to this instructions.

1 Description

- The solar auto-darkening welding helmet provides eye protection of welders against ultraviolet and infrared emissions.
- The fast response time prevents eye-flash or eye-injury.
- The shade of the lens can be adjusted according to the welding current.
- The automatic control system can discriminate the welding light from sunlight.
- The solar cell can supply energy from welding light or natural light.
- Without external power, the backup lithium battery can supply energy for two years.
- The helmet is very easy to use. It is not necessary to switch off if you do not weld, and the helmet will be in sleep state. When you weld ,it can be automatically waked up to work.

2 Sphere of application

This welding helmet is suitable for almost all types of welding, but dose not provide protection against laser welding.

3 Technical specifications

Model	PROTECT420
Light state	DIN4
Dark state	DIN9-13
Switching time	< 1/10,000 sec at room temperature
Cartridge size	110 x 90 x 8 mm
Viewing area	92 x 42 mm
Sensitivity	Inside stepless adjustment
Delay time	Inside stepless adjustment 0.15 s ~ 0.80 s
Shade adjustment	Inside and stepless
Sensors	2
TIG capability	> 5 A
Power supply	Replaceable Li-Mn & solar combination
UV & IR protection	Up to shade 16
Optical class	1/1/1/2
Weight	430 g

4 Before use

- Before welding work, check the helmet in good conditions and the cover lens is fitted. Never use the helmet without cover lens, or welding splashes will damage the filter glass.
- Select shade by the shade adjuster to suit the welding current.
- Put the helmet on head and adjust the headband screw knob to comfort you and firm fit.

5 After use

- After welding you should check the cover lens. If it is stained by dust, please wipe it off by soft cloth, or wash by mild solution of soap. Do not use hard cloth or rough paper.
- Please keep the helmet away from damp and water splashes.

6 Shade numbers to be used for electric arc welding or arc gouging


Scale numbers ¹⁾ and recommended use for arc welding														
Welding process or related techniques	Current in amperes													
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		
Covered electrodes	Hatched			9	10	11	12	13	14					
MIG on heavy metals ²⁾	Hatched						10	11	12	13	14			
MIG light alloys	Hatched						10	11	12	13	14	15		
TIG on all metals and alloys	Hatched		9	10	11	12	13	14	Hatched					
MAG	Hatched				10	11	12	13	14	16				
Arc-air gouging	Hatched							10	11	12	13	14	15	
Plasma jet cutting	Hatched						11	12	13	Hatched				
Microplasma arc welding	2.5	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0.5	2.5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450		
	1	5	15	30	60	100	150	200	250	300	400	500		

¹⁾ According to the conditions of use. The next greater or smaller scale number can be used.


²⁾ The term heavy metals applies to steels, alloy steels, copper and its alloys, etc.

NOTE: the hatched areas correspond to the ranges where the welding operations are not usually used in the current practice of manual welding.

- NL** 7 Onderdelen
- FR** 7 Pièces détachées
- EN** 7 Spare parts

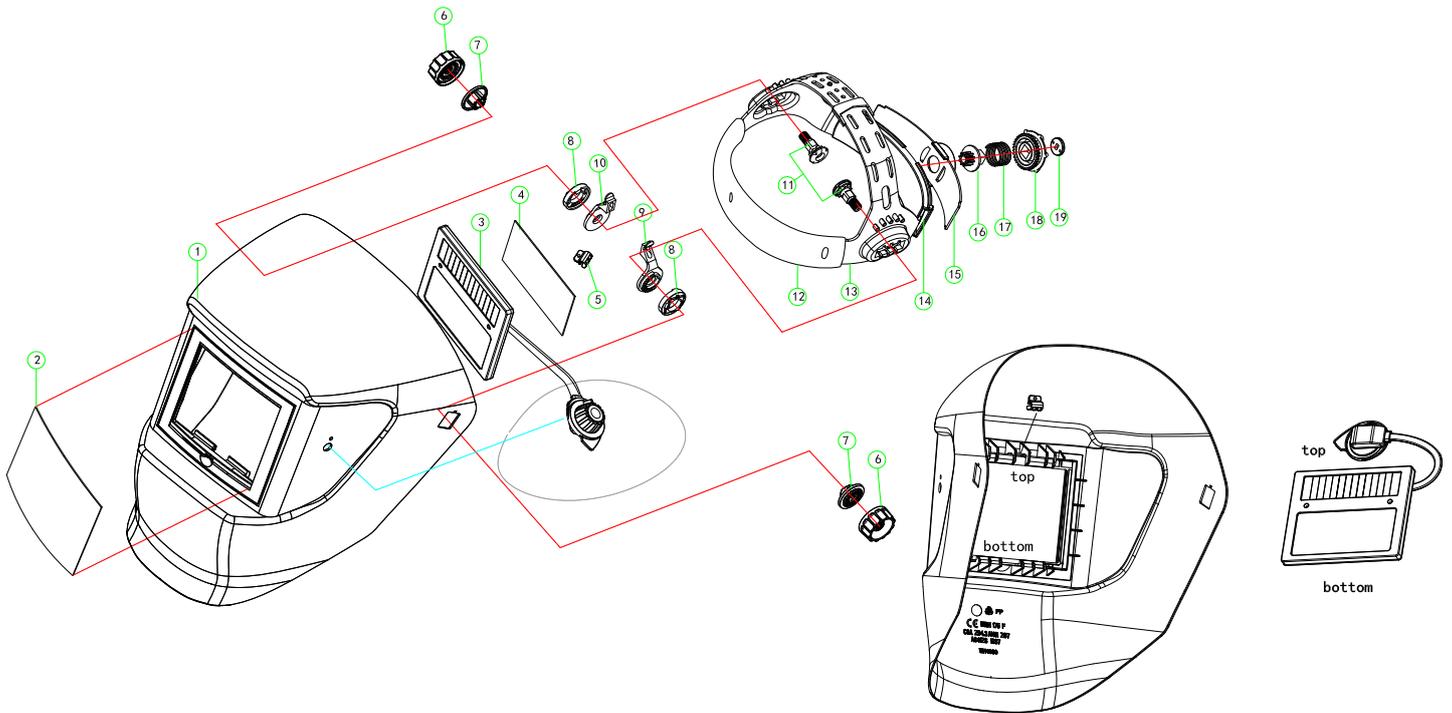

WH4000 Assembly							
NO	Description	QTY	Material	NO	Description	QTY	Material
1	Helmet shell	1	PP	11	Angle adjusting shaft	2	PA66+GF
2	Front protection plate	1	PC	12	Sweat Bant	1	Sponge
3	Auto-darkening lens assembly	1	WH595	13	Head gear set	1	PE
4	Rear protection plate	1	PC	14	Under cover	1	PA
5	Kayser	1	ABS	15	Top cover	1	PA
6	Headband adjusting nut	2	PA66	16	Gear	1	POM
7	Outside square washer	2	PP+GF	17	Spring	1	Iron
8	Inside square washer	2	PP+GF	18	Adjust knob	1	PP
9	Left adjustable angle regulator	1	PP+GF	19	Locker washer	1	ABS
10	Right adjustable angle regulator	1	PP+GF				

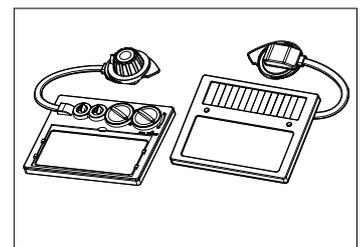

NL 8 **EG conformiteitsverklaring**
FR 8 **Déclaration de conformité CE**
EN 8 **EC declaration of conformity**

Fabrikant/Invoerder
Fabricant/Importateur
Manufacturer/Retailer

Vynckier Tools sa
Avenue Patrick Wagnon, 7
ZAEM de Haureu
B-7700 Mouscron

Verklaart hierbij dat het volgende product :
Déclare par la présente que le produit suivant :
Hereby declares that the following product :

Product **Automatische lashelm**
Produit **Casque de soudage automatique**
Product **Automatic welding helmet**

Order nr. : **PROTECT420** (82900042)

Geldende CE-richtlijnen **89/686/EEC - Annex II**
Normes CE en vigueur **DIN EN 175 : 1997**
Relevant EU directives **DIN EN 166 : 2001**
DIN EN 379 : 2003 + A1 : 2009

Overeenstemt met de bestemming van de bovengenoemde richtlijnen - met inbegrip van deze betreffende het tijdstip van de verklaring der geldende veranderingen.

Correspond aux directives citées ci-dessus, y compris aux modifications en vigueur au moment de cette déclaration.

Meets the provisions of the aforementioned directive, including, any amendments valid at the time of this statement.

Mouscron, 19/08/2019

Bart Vynckier, Director
Vynckier Tools sa

